

Информация об устранении нарушений требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях Калининского района
ГО г. Уфа РБ

№ п/п	Наим. учреждения	№ и дата предписания	Выявленные нарушения	Отметка об исполнении (не выполнено/ выполнено "дата")	Срок исполнения
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа город Уфа РБ	Предписание № 545/ 1 / 1 06.09.2019г.	п. 1 Ширина эвакуационного выхода из помещения актового зала на наружную открытую лестницу менее 1,2 м (фактически 1,1 м).	Требуется реконструкция здания	01.09.2020 г.
			п. 2 Ширина наружной открытой лестницы, ведущая из помещения актового зала, составляет менее 0,9 м (фактически 0,76 м). Представлены акт и протокол испытаний № 38-2 от 06.09.2017 г.	Требуется реконструкция лестничного пролета снаружи здания, запланировано при капремонте фасада	01.09.2020 г.
			п. 3 Ширина проступи наружной открытой лестницы, ведущей из помещения ак-тового зала, менее 25 см (фактически 18-20 см).	Требуется реконструкция лестничного пролета снаружи здания, запланировано при капремонте фасада	01.09.2020 г.
			п. 4 Высота ограждений марша и площад-ки наружной открытой лестницы, ве-дущей из помещения актового зала, менее 1,2 м (фактически 1 м). Пред-ставлены акт и протокол испытаний № 38-2 от 06.09.2017 г.	Требуется реконстру	01.09.2020 г.
			п.5 Наружная открытая лестница, ведущая из помещения актового зала, располо-жена на расстоянии менее 1 м от окон-ного проема (фактически 0,1м).	Требуется реконстру	01.09.2020 г.
			п.6 Помещение костюмерной в актовом зале не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	требуются денежные средства	01.09.2020 г.
			п.7 На путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (6, 14, 16, 22 см) в пределах марша лестницы, ведущей со 2-го этажа на 1-й этаж (выход из актового зала).	Требуется реконструкция здания	01.09.2020 г.
			п.8 Ширина запасного эвакуационного выхода из помещения спортивного зала непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,65 м).	будет устранено в июне 2020г. в ходе капремонта спортзала	01.09.2020 г.
			п.9 Запасной эвакуационный выход из по-мещения спортивного зала ведет через складское помещение, что не соответ-ствуют требованиям п.п. 6.9*, 6.12 СНИП 21-01-97*.	будет устранено в июне 2020г. в ходе капремонта спортзала	01.09.2020 г.
			п.10 Дверь запасного эвакуационного выхода, ведущего из помещения спортивного зала непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	будет устранено в июне 2020г. в ходе капремонта спортзала	01.09.2020 г.
			п.11 Ширина запасного эвакуационного выхода из помещения столовой менее 1,2 м (фактически 0,77 м).	планируется устранение в ходе капремонта помещений пищеблока и столовой	01.09.2020 г.

	п.12 Складское помещение (гармонже) на кухне столовой не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	планируется устранение в ходе капремонта помещений пищеблока и столовой	01.09.2020 г.
	п.13 Помещения архива на 1-м этаже (комната 21/н) не отделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	необходимо помещение для архива отдела опеки Администрации Калининского района	01.09.2020 г.
	п.14 Ширина эвакуационного выхода № 5, ведущего непосредственно наружу, менее 1,2 м (фактически 1,02 м).	планируется устранение в ходе капремонта фасада здания	01.09.2020 г.
	п.15 Высота ограждений (перил) марша лестницы младшего корпуса менее 0,9 м (фактически 0,8 м).	требуются денежные средства	01.09.2020 г.
	п.16 Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей складских помещений №№ 28/н, 29/н на 1-м этаже.	устранено 12.2019	01.09.2020 г.
	п.17 В складском помещении № 28/н отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	устранено 12.2019	01.09.2020 г.
	п.18 Ширина эвакуационного выхода со 2-го этажа (переход из старшего корпуса в младший корпус) менее 1,2 м (фактически 0,78 м).	Требуется реконструкция здания	01.09.2020 г.
	п.19 Ширина эвакуационного выхода со 3-го этажа (переход из старшего корпуса в младший корпус) менее 1,2 м (фактически 0,78 м).	Требуется реконструкция здания	01.09.2020 г.
	п.20 Помещение склада ОБЖ на 3-м этаже не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами от помещений иных классов функциональной пожарной опасности.	по мере выделения бюджетных средств	01.09.2020 г.
	п.21 Ширина эвакуационного выхода № 6, ведущего из общего коридора непосредственно наружу, менее 1,2 м (фактически 1,10 м).	запланировано при капремонте фасада	01.09.2020 г.
	п.22 Дверь эвакуационного выхода № 6, ведущего из общего коридора непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	запланировано при капремонте фасада	01.09.2020 г.
	п.23 Выход из подвальных помещений предусмотрен через общую лестничную клетку без обособленного выхода наружу, не отделенный от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (противопожарной дверью).	требуется реконструкция здания	01.09.2020 г.
	п.24 Отсутствует выход непосредственно наружу из лестничной клетки (устроено помещение электрощитовой).	требуется реконструкция здания, нет подходящих помещений для переноса электрощитовой	01.09.2020 г.

	<p>п.25 Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение) и не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).</p>	<p>запланировано в ходе капремонта АПС и СОУЭ</p>	<p>01.09.2020 г.</p>
	<p>п.26 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей зазор менее 75 мм (фактически 20-30 мм).</p>	<p>по мере выделения бюджетных средств</p>	<p>01.09.2020 г.</p>
	<p>п.27 При монтаже новой системы электро-снабжения извещатели автоматической пожарной сигнализации в ряде помещений установлены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников (фактически 0,2-0,3 м).</p>	<p>устранено 12.2019</p>	<p>01.09.2020 г.</p>
	<p>п.28 Отсутствуют ограждающие конструкции с нормируемым пределом огнестойкости переходов между старшим корпусом и младшим корпусом школы, ограничивающие площадь, интенсивность и продолжительность горения (2-й и 3-й этажи).</p>	<p>по мере выделения бюджетных средств</p>	<p>01.09.2020 г.</p>
	<p>п.29 Не все работники учреждения прошли обучение мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p>	<p>устранено 12.2019</p>	<p>01.09.2020 г.</p>
	<p>п.30 Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери, ведущая на кровлю здания.</p>	<p>устранено 12.2019</p>	<p>01.09.2020 г.</p>
	<p>п.31 Отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.</p>	<p>устранено 12.2019</p>	<p>01.09.2020 г.</p>

Директор МБОУ Школа №56



Е.А. Ракитцкая

Е.А.Ракитцкая